

訂正のお願い

2007.4 株式会社自研センター

* No.J-416 スズキ エスクード 2005年10月(TD54W、TD94W系)を下記の通り訂正いたします。

P.136 補修塗装指數

樹脂バンパ補修塗装指數に数値変更が有ったため、差し替え願います。

新

(2) 樹脂バンパ補修塗装指數

取替 <ボデーと同時作業>

塗膜	指 数			
	フロント		リヤ	
ソリッド	一色	二色	一色	二色
ソリッド	1.8	2.5	1.8	2.5
メタリック・2コートパール	2.0	2.7	2.0	2.7
3コートパール	2.2	2.8	2.2	2.8

変形修正

<熱加工 + パテ仕上げ>と全塗装<ボデーと同時作業>

塗膜	指 数			
	フロント		リヤ	
ソリッド	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.6	4.3	3.6	4.3
メタリック・2コートパール	3.8	4.4	3.8	4.4
3コートパール	4.1	4.6	4.1	4.6

(注) 修正程度長手方向21cm~

外傷修正大

<パテ仕上げ>と全塗装<ボデーと同時作業>

塗膜	指 数			
	フロント		リヤ	
ソリッド	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.9	3.6	2.9	3.6
メタリック・2コートパール	3.2	3.8	3.2	3.8
3コートパール	3.4	3.9	3.4	3.9

(注) 修正程度長手方向21cm~35cm程度

外傷修正小

<パテ仕上げ>と全塗装<ボデーと同時作業>

塗膜	指 数			
	フロント		リヤ	
ソリッド	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.7	3.3	2.7	3.3
メタリック・2コートパール	2.9	3.5	2.9	3.5
3コートパール	3.1	3.7	3.1	3.7

(注) 修正程度長手方向10cm~20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合 (1色ごとに加算)	ソリッド	0.4 増
	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増