

訂 正 の お 願 い

2012. 2 株式会社自研センター

*No.J-626 ニッサン モコ 2011 年 11 月 (MG33S 系) を下記の通り訂正いたします。

P.40 B270

指数テーブル欄の一部に誤りが有ったため、差替え願います。

○:訂正箇所

B270	
(1)片側リヤサイドアウトリヤパネル取替	
左側 6. 30	取外し状態
	・リヤバンパフェーシア ・リヤシート
	(含)作業および部品
右側 6. 10	取外し状態
	・リヤバンパフェーシア ・リヤシート
	(含)作業および部品

B270	
(1) 片側リヤサイドアウトリヤパネル取替	
左側 6. 30	取外し状態
	・リヤバンパフェーシア ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・ガスフィルターケース取替 ・キッキングリヤプレート脱着 ・コンビネーションランプボデーAssy脱着 ・センタピラーロアガーニッシュ脱着 ・トランクリヤセンタフィニッシュ脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・ボックスラゲッジフロアリヤ脱着 ・ボデーサイドリヤウエル脱着 ・ラゲージサイドアッパフィニッシュ脱着 ・ラゲージサイドロアフィニッシュ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 6. 10	取外し状態
	・リヤバンパフェーシア ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・キッキングリヤプレート脱着 ・コンビネーションランプボデーAssy脱着 ・センタピラーロアガーニッシュ脱着 ・トランクリヤセンタフィニッシュ脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・ボックスラゲッジフロアリヤ脱着 ・ボデーサイドリヤウエル脱着 ・ラゲージサイドアッパフィニッシュ脱着 ・ラゲージサイドロアフィニッシュ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2) 片側リヤサイドアウトリヤパネル、片側サイドパネルアウトエクステンション取替	
左側 6. 70	取外し状態
	・リヤバンパフェーシア ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・ガスフィルターケース取替 ・キッキングリヤプレート脱着 ・コンビネーションランプボデーAssy脱着 ・センタピラーロアガーニッシュ脱着 ・トランクリヤセンタフィニッシュ脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・ボックスラゲッジフロアリヤ脱着 ・ボデーサイドリヤウエル脱着 ・ラゲージサイドアッパフィニッシュ脱着 ・ラゲージサイドロアフィニッシュ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 6. 60	取外し状態
	・リヤバンパフェーシア ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・キッキングリヤプレート脱着 ・コンビネーションランプボデーAssy脱着 ・センタピラーロアガーニッシュ脱着 ・トランクリヤセンタフィニッシュ脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・ボックスラゲッジフロアリヤ脱着 ・ボデーサイドリヤウエル脱着 ・ラゲージサイドアッパフィニッシュ脱着 ・ラゲージサイドロアフィニッシュ脱着 ・水密テスト ・付属品
・リヤサイドアウトリヤパネル上部および下部(アウトシル部)でのカット作業 ・[除]ヘッドライニングAssy ・[除]ガスフィルターケースがある左側リヤサイドアウトリヤパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	

P.75 補修塗装指数

塗り数値の一部に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(1)外板パネル補修塗装指数(溶剤系)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1 塗装 複数塗	1/2 塗装 複数塗	1/3 塗装 複数塗	
1	フード	58	1.1	1.5	2.3	1.6	1.4	－
2	フロントフェンダ	28	0.9	1.2	1.6	1.3	1.2	－
3	フロントドア－Assy	87	1.5	2.1	2.8	1.9	1.6	－
4	リヤードア－Assy	74	1.4	1.9	2.5	1.8	1.6	－
5	リヤサイドアウトリヤパネル※ ¹	54	1.9	2.3	2.2	1.6	1.3	－
6	バックドア－Assy	76	1.4	1.9	2.6	1.8	1.6	－
7	バックロアパネル	28	1.2	1.5	1.6	1.3	1.2	－
8	ルーフ※ ²	243	3.2	4.2	4.4	3.3	2.7	－
9	アウトシル Assy	20	1.1	1.2	1.1	－	－	－

補修塗装指数

(1)外板パネル補修塗装指数(溶剤系)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1 塗装 複数塗	1/2 塗装 複数塗	1/3 塗装 複数塗	
1	フード	58	1.1	1.5	2.3	1.6	1.4	－
2	フロントフェンダ	28	0.9	1.2	1.6	1.3	1.2	－
3	フロントドアAssy	87	1.5	2.1	2.8	1.9	1.6	－
4	リヤードアAssy	74	1.4	1.9	2.5	1.8	1.6	－
5	リヤサイドアウトリヤパネル※ ¹	54	1.9	2.3	2.2	1.6	1.3	－
6	バックドアAssy	76	1.4	1.9	2.6	1.8	1.6	－
7	バックロアパネル	28	1.2	1.4	1.6	1.3	1.2	－
8	ルーフ※ ²	243	3.2	4.2	4.4	3.3	2.7	－
9	アウトシル Assy	20	1.1	1.2	1.1	－	－	－

取替パネル：(含)下処理、シーリング
修正パネル：(含)下処理
(注1)スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。
(注2)修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。
※1 (含)リヤコンビネーションランプベース、サイドパネルアウトエクステンション
※2 (含)ルーフサイドパネル

②加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック 2コートパール	2K	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1
	速乾	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
3コートパール	2K	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9
	速乾	4.2	4.4	4.7	4.9	5.1

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数(バンパ)についても数値を記載しています。

P.79 補修塗装指数

塗り数値の一部に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(4)外板パネル補修塗装指数(水性)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	－
1	フード	58	1.3	1.8	2.5	1.8	1.6	－
2	フロントフェンダ	28	1.1	1.4	1.8	1.5	1.3	－
3	フロントドアAssy	87	1.8	2.4	3.0	2.1	1.8	－
4	リヤードアAssy	74	1.7	2.2	2.8	1.9	1.7	－
5	リヤサイドアウトリヤパネル※ ¹	54	2.1	2.6	2.4	1.8	1.5	－
6	バックドアAssy	76	1.7	2.2	2.8	1.9	1.7	－
7	バックロアパネル	28	1.4	1.7	1.8	1.5	1.3	－
8	ルーフ※ ²	243	3.7	4.8	4.9	3.6	3.0	－
9	アウトシル Assy	20	1.3	1.4	1.3	－	－	－

補修塗装指数

(1)外板パネル補修塗装指数(水性)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	－
1	フード	58	1.3	1.8	2.5	1.8	1.6	－
2	フロントフェンダ	28	1.1	1.4	1.8	1.5	1.3	－
3	フロントドアAssy	87	1.8	2.4	3.0	2.1	1.8	－
4	リヤードアAssy	74	1.7	2.2	2.8	1.9	1.7	－
5	リヤサイドアウトリヤパネル※ ¹	54	2.1	2.6	2.4	1.8	1.5	－
6	バックドアAssy	76	1.7	2.2	2.8	1.9	1.7	－
7	バックロアパネル	28	1.3	1.7	1.8	1.5	1.3	－
8	ルーフ※ ²	243	3.7	4.8	4.9	3.6	3.0	－
9	アウトシル Assy	20	1.3	1.4	1.3	－	－	－

取替パネル：(含)下処理、シーリング
修正パネル：(含)下処理
(注1)スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。
(注2)修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。
※1 (含)リヤコンビネーションランプベース、サイドパネルアウトエクステンション
※2 (含)ルーフサイドパネル

②加算基礎数値

塗膜 \ パネ ル 枚	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック 2コートパール	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
3コートパール	4.7	5.1	5.3	5.6	5.8

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数(パンパ)についても数値を記載しています。