

訂正のお願い

2024. 9 株式会社自研センター

*No.J-885 トヨタ MIRA I (JPD20系) 2021年7月について、下記の通り訂正いたします。

P.100 M041

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M041	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・フロントフェンダプロテクタアッパ ・フェンダサブAssyフロント ・ロックパネルモールディング ・フロントコンパートメントアンダカバーAssy ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー
	(含)作業および部品 ・サスペンションアームAssyローNo.2 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキエアガイドプレート ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレキシブルホースブラケットフロント ・フレキシブルホースブラケットフロントNo.2 ・フロントアクスルハブ ・フロントアッパアームブラケットNo.1 ・フロントアッパアームブラケットNo.2 ・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.1 ・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.2 ・フロントサスペンションサポートAssy ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントローボールジョイントAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
フロントサスペンションメンバプロテクタロー	
0. 10増	取外し状態 — (含)作業および部品 —
	片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u> (含)作業および部品 —
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]アドバンスドライブ ・[除]ブレーキ分解

MO31	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・フロントフェンダプロテクタアッパ ・フェンダサブAssyフロント ・ロックパネルモールディング ・フロントコンパートメントアンダカバーAssy ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー
	(含)作業および部品 ・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.1脱着 ・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.2脱着 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
割増項目	
フロントサスペンションメンバプロテクタロー	
0. 10増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
・[除]アドバンスドライブ	
MO41	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・フロントフェンダプロテクタアッパ ・フェンダサブAssyフロント ・ロックパネルモールディング ・フロントコンパートメントアンダカバーAssy ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー
	(含)作業および部品 ・サスペンションアームAssyローNo.2 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキエアガイドプレート ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレキシブルホースブラケットフロント ・フレキシブルホースブラケットフロントNo.2 ・フロントアクスルハブ ・フロントアッパアームブラケットNo.1 ・フロントアッパアームブラケットNo.2 ・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.1 ・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.2 ・フロントサスペンションサポートAssy ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントローボールジョイントAssy ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
フロントサスペンションメンバプロテクタロー	
0. 10増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 —
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]アドバンスドライブ ・[除]ブレーキ分解 	

指数追加のご案内

2022.8 株式会社自研センター

*No.J-885 トヨタ M I R A I (JPD20系) 2021年7月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P.91 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
1.10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・フロントフェンダプロテクタアツパ
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレット脱着 ・クーラブラケットNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアツパ一部脱着 ・両側ラジエータサポートワークロスメンバブレースサブAssy脱着 ・リキッドチューブサブAssyA脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy取替	
1.20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・フロントフェンダプロテクタアツパ
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレット脱着 ・クーラブラケットNo.1 ・ラジエータサポートサブAssyアツパ一部脱着 ・両側ラジエータサポートワークロスメンバブレースサブAssy脱着 ・リキッドチューブサブAssyA ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
〇.30増	取外し状態 二
	(含)作業および部品 二
・取外し状態に記載のヘッドランプユニットAssy、フロントフェンダプロテクタアツパは左側を示す ・[除]アドバンスドライブ ・[除]フロンガス代	

M001	
(1)高電圧回路遮断作業	
0. 40	取外し状態 ・ラジエーターローエアデフレクタ
	(含)作業および部品 ・EVバッテリーシールドパネルNo.8脱着 ・FCスタックカバーサブAssy脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・サービプラググリップ脱着 ・ラゲージコンパートメントトリムサイドカバー脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用 ・[除]アドバンスドライブ 	
M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
1. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・フロントフェンダプロテクタアツパ
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレット脱着 ・クーラブラケットNo.1脱着 ・ラジエーターサポートサブAssyアツパー一部脱着 ・両側ラジエーターサポートトワークロスメンバブレースサブAssy脱着 ・リキッドチューブサブAssyA脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy取替	
1. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・フロントフェンダプロテクタアツパ
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレット脱着 ・クーラブラケットNo.1 ・ラジエーターサポートサブAssyアツパー一部脱着 ・両側ラジエーターサポートトワークロスメンバブレースサブAssy脱着 ・リキッドチューブサブAssyA ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
<ul style="list-style-type: none"> ・取外し状態に記載のヘッドランプユニットAssy、フロントフェンダプロテクタアツパは左側を示す ・[除]アドバンスドライブ ・[除]フロンガス代 	