

訂 正 の お 願 い

2023. 6 株式会社自研センター

*No.J-909 フォルクスワーゲン ゴルフ (e T S I S t y l e) (CDDFY) 2022 年 5 月にて、
指数の訂正がありましたのでご案内いたします。

P.48 B172 (2)

以下の指数が一部訂正されましたので、**P.48** を差替え願います。

☐ : 訂正箇所

B172	
(1) 片側フロントカバープレート取替	
セレットベンチ使用 1. 30 1. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパサイドラインホースメント ・ラジエータグリル ・両側マトリックスLEDヘッドライト ・ロックキャリア ・エアコンコンデンサ ・ラジエータ ・フロントサウンドダンピングパン
	(含) 作業および部品 ・付属品
(2) 片側フロントサイドメンバ半裁取替	
セレットベンチ使用 4. 20 4. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパサイドラインホースメント ・ラジエータグリル ・両側マトリックスLEDヘッドライト ・ボンネット ・両側プレナムチャンバカバー ・両側フェンダ ・両側ホイールハウジングフロントパート ・両側ホイールハウジンググリヤパート ・ロックキャリア ・エアコンコンデンサ ・ラジエータ ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy ・フロントサウンドダンピングパン ・センタアンダボディクラッディング
	(含) 作業および部品 ・フロントカバープレート取替 ・フロントクロスメンバカバープレート半裁取替 ・付属品
・フロントサイドメンバ、フロントクロスメンバカバープレートの補給部品にはウェルドボルトが付属していないため取付作業が必要、指数はこれを含んで作成 ・ホイールハウジングフロントパート、ホイールハウジンググリヤパートは、B100の割増項目を参照 ・セレットベンチ使用 フロントカバープレート取替の場合 (含) MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(左側 No.1)の取付・取外し (含) MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(右側 No.2)の取付・取外し フロントサイドメンバ半裁取替の場合 (含) MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(左側 No.1、5)の取付・取外し (含) MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(右側 No.2、6)の取付・取外し [除]セレットベンチセット ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

B172	
(1)片側フロントカバープレート取替	
1. 30 セレットベンチ使用	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパサイドラインホースメント ・ラジエータグリル ・両側マトリックスLEDヘッドライト ・ロックキャリア ・エアコンコンデンサ ・ラジエータ ・フロントサウンドダンピングパン
1. 40	(含)作業および部品 ・付属品
(2)片側フロントサイドメンバ半裁取替	
左側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパサイドラインホースメント ・ラジエータグリル ・両側マトリックスLEDヘッドライト ・ボンネット ・両側プレナムチャンパカバー ・両側フェンダ ・両側ホイールハウジングフロントパート ・両側ホイールハウジングリヤパート ・ロックキャリア ・エアコンコンデンサ ・ラジエータ ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy
右側 3. 60	
セレットベンチ使用 左側 3. 50	
セレットベンチ使用 右側 3. 60	(含)作業および部品 ・フロントカバープレート取替 ・フロントクロスメンバカバープレート半裁取替 ・付属品
・フロントサイドメンバ、フロントクロスメンバカバープレートの補給部品にはウェルドボルトが付属していないため取付作業が必要、指数はこれを含んで作成 ・ホイールハウジングフロントパート、ホイールハウジングリヤパートは、B100の割増項目を参照 ・セレットベンチ使用 フロントカバープレート取替の場合 (含)MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(左側 No.1)の取付・取外し (含)MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(右側 No.2)の取付・取外し フロントサイドメンバ半裁取替の場合 (含)MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(左側 No.1、5)の取付・取外し (含)MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(右側 No.2、6)の取付・取外し [除]セレットベンチセット ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

指数追加のご案内

2023. 6 株式会社自研センター

*No.J-909 フォルクスワーゲン ゴルフ (e T S I S t y l e) (CDDFY) 2022 年 5 月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P.139 M010

以下の指数が追加設定されましたので、**P.139** を差替え願います。

P.140-2

以下の指数 **M010(5)(6)** の追加に伴い、写真ページを追加しましたので、**P.140** に差込み願います。

○○○○ 追加

M010		
(5)ロックキャリア、エアコンコンデンサ脱着		
1. 50	<u>取外し状態</u> ・ <u>フロントバンパカバー</u> ・ <u>フロントバンパサイドリインホースメント</u> ・ <u>ラジエータグリル</u>	・ <u>両側マトリックスLEDヘッドライト</u> ・ <u>フロントサウンドダンピングパン</u>
	<u>(含) 作業および部品</u> ・ <u>エアクリーナ脱着</u> ・ <u>エアダクト脱着</u>	・ <u>カバー脱着</u> ・ <u>ガスチャージ</u>
(6)ロックキャリア、エアコンコンデンサ取替		
2. 00	<u>取外し状態</u> ・ <u>フロントバンパカバー</u> ・ <u>フロントバンパサイドリインホースメント</u> ・ <u>ラジエータグリル</u>	・ <u>両側マトリックスLEDヘッドライト</u> ・ <u>フロントサウンドダンピングパン</u>
	<u>(含) 作業および部品</u> ・ <u>インテークエアガイドフラップ</u> ・ <u>エアクリーナ脱着</u> ・ <u>エアダクト</u> ・ <u>エアダクト</u> ・ <u>カバー脱着</u> ・ <u>カバー</u> ・ <u>両側シーリングプロファイルアップ</u> ・ <u>ステッカ</u> ・ <u>ステッカ</u> ・ <u>タイププレートAC</u> ・ <u>両側ブッシュロー</u>	・ <u>ボンネットサポート</u> ・ <u>両側マイクロスイッチ付きフラップロック</u> ・ <u>ラバーブッシュ</u> ・ <u>両側リッドロックケーブル</u> ・ <u>リッドロックケーブル</u> ・ <u>リリースレバー</u> ・ <u>両側ロックキャリアサポートアップ</u> ・ <u>加速センサ</u> ・ <u>ガスチャージ</u> ・ <u>付属品</u>
・指数はDFYエンジンにて作成 ・[除]フロンガス代		

M010	
(4) エアコンコンデンサ、ラジエータ、ロックキャリア取替	
2. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパサイドラインホースメント ・ラジエータグリル
	・両側マトリックスLEDヘッドライト ・フロントサウンドダンピングパン
	(含) 作業および部品 ・インテークエアガイドフラップ ・エアクリーナ脱着 ・エアダクト ・エアダクト ・カバー脱着 ・カバー ・両側シーリングプロファイルアッパ ・両側シーリングプロファイルロア ・ステッカ ・ステッカ ・セカンドラジエータ ・タイププレートAC ・ファンカウル付き電動ファン
	・両側ブッシュロア ・両側ブラケットアッパ ・ボンネットサポート ・両側マイクロスイッチ付きフラップロック ・ラバーブッシュ ・両側リッドロックケーブル ・リッドロックケーブル ・リリースレバー ・両側ロックキャリアサポートアッパ ・加速センサ ・ガスチャージ ・付属品 ・冷却水補充
(5) ロックキャリア、エアコンコンデンサ脱着	
1. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパサイドラインホースメント ・ラジエータグリル
	・両側マトリックスLEDヘッドライト ・フロントサウンドダンピングパン
	(含) 作業および部品 ・エアクリーナ脱着 ・エアダクト脱着
	・カバー脱着 ・ガスチャージ
(6) ロックキャリア、エアコンコンデンサ取替	
2. 00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパサイドラインホースメント ・ラジエータグリル
	・両側マトリックスLEDヘッドライト ・フロントサウンドダンピングパン
	(含) 作業および部品 ・インテークエアガイドフラップ ・エアクリーナ脱着 ・エアダクト ・エアダクト ・カバー脱着 ・カバー ・両側シーリングプロファイルアッパ ・ステッカ ・ステッカ ・タイププレートAC ・両側ブッシュロア
	・ボンネットサポート ・両側マイクロスイッチ付きフラップロック ・ラバーブッシュ ・両側リッドロックケーブル ・リッドロックケーブル ・リリースレバー ・両側ロックキャリアサポートアッパ ・加速センサ ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 —
	—
・指数はDFYエンジンにて作成 ・[除]フロンガス代	

▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着。

ロックキャリア、エアコンコンデンサ脱着または取替



指数追加のご案内

2022.8 株式会社自研センター

*No.J-909 フォルクスワーゲン ゴルフ (e T S I S t y l e) (CDDFY) 2022 年 5 月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P. 139 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M010	
(4)エアコンコンデンサ、ラジエータ、ロックキャリア取替	
2. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパサイドドリンホースメント ・ラジエータグリル
	・両側マトリックスLEDヘッドライト ・フロントサウンドダンピングパン
2. 40	(含)作業および部品
	・インテークエアガイドフラップ ・エアクリーナ脱着 ・エアダクト ・エアダクト ・カバー脱着 ・カバー ・両側シーリングプロファイルアッパ ・両側シーリングプロファイルロア ・ステッカ ・ステッカ ・セカンドラジエータ ・タイププレートAC ・ファンカウル付き電動ファン
	・両側ブッシュロア ・両側ブラケットアッパ ・ボンネットサポート ・両側マイクロスイッチ付きフラップロック ・ラバーブッシュ ・両側リッドロックケーブル ・リッドロックケーブル ・リリースレバー ・両側ロックキャリアサポートアッパ ・加速センサ ・ガスチャージ ・付属品 ・冷却水補充
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態
	二
	(含)作業および部品
0. 30増	二
・指数はDFYエンジンにて作成 ・[除]フロンガス代	

M010	
(4)エアコンコンデンサ、ラジエータ、ロックキャリア取替	
2. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパサイドラインホースメント ・ラジエータグリル
	・両側マトリックスLEDヘッドライト ・フロントサウンドダンピングバン
2. 40	(含)作業および部品
	・インテークエアガイドフラップ ・エアクリーナ脱着 ・エアダクト ・エアダクト ・カバー脱着 ・カバー ・両側シーリングプロファイルアッパ ・両側シーリングプロファイルロア ・ステッカ ・ステッカ ・セカンドラジエータ ・タイププレートAC ・ファンカウル付き電動ファン
	・両側ブッシュロア ・両側ブラケットアッパ ・ボンネットサポート ・両側マイクロスイッチ付きフラップロック ・ラバーブッシュ ・両側リッドロックケーブル ・リッドロックケーブル ・リリースレバー ・両側ロックキャリアサポートアッパ ・加速センサ ・ガスチャージ ・付属品 ・冷却水補充
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
・指数はDFYエンジンにて作成 ・[除]フロンガス代	